

Service Bulletin

Double-portes

MODELE : Chassis : Double Portes 70 cm

SUJET : Pas de froid dans le compartiment congélateur

Modèle concerné : **850509011070** – WTV4536 NFC IX

La non-production de froid dans le compartiment congélateur peut être provoquée par la non détection de la fermeture de porte du congélateur.

Il faut vérifier si l'aimant est bien présent dans la contre-porte du congélateur. Utiliser un outil métallique (tournevis, ...) pour vérifier si celui est attiré par l'aimant

Position théorique de l'aimant :

- Au centre de la porte
- A 50 mm du haut de la contre porte
- Surface de l'aimant : largeur : 32mm X hauteur : 17 mm



Si l'aimant n'est pas détecté, il faut changer la porte référencée : 12NC : 4810 104 46291
Sinon, il faut changer la platine électronique référencée : 12NC : 4810 104 50502