E72	E72 : Capteur NTC de séchage défectueux (carter extérieur du condenseur)	E72
	La mesure de la résistance NTC est hors limites	

Vérifications à effectuer :

Vérifiez que tous les connecteurs sont correctement insérés

Mesurez la valeur du capteur NTC entre les contacts J6-1 et J6-2 de la carte de connecteurs LS. (voir **Fig. 32**) La valeur est-elle correcte ? (entre 5,7 et 6,3 kΩ à 20 °C)

NON → Débranchez le connecteur et effectuez une mesure directement sur le capteur NTC. La valeur est-elle correcte ? (voir **Fig. 33**)

NON → Remplacez le capteur de température NTC et relancez le cycle de diagnostic pour vérifier qu'aucune alarme ne se déclenche.

OUI → Vérifiez/réparez le câblage et relancez le cycle de diagnostic pour vérifier qu'aucune alarme ne se déclenche.

OUI → Effectuez une mesure entre les bornes J6-1, J6-2 du connecteur et de la structure de l'appareil (voir **Fig. 6**). Y a-t-il dispersion ?

NON → Remplacez la carte électronique LS et relancez le cycle de diagnostic pour vérifier qu'aucune alarme ne se déclenche.

OUI → Vérifiez/remplacez le câblage et relancez le cycle de diagnostic pour vérifier qu'aucune alarme ne se déclenche.

Fig. 6

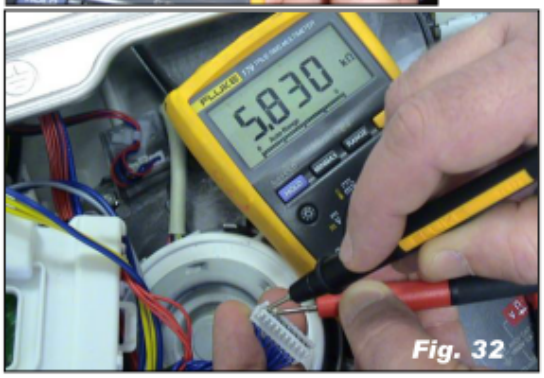

Fig. 32

Fig. 33

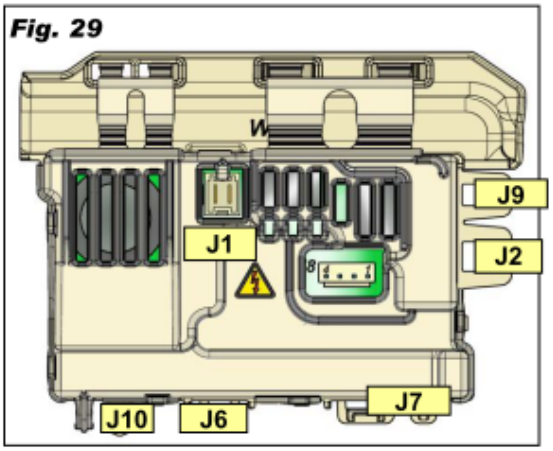

Fig. 29

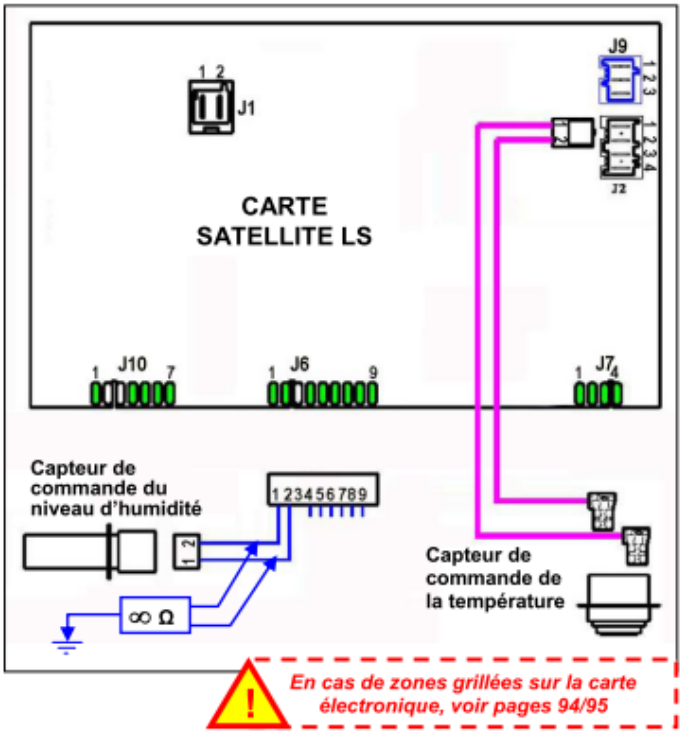

En cas de zones grillées sur la carte électronique, voir pages 94/95